
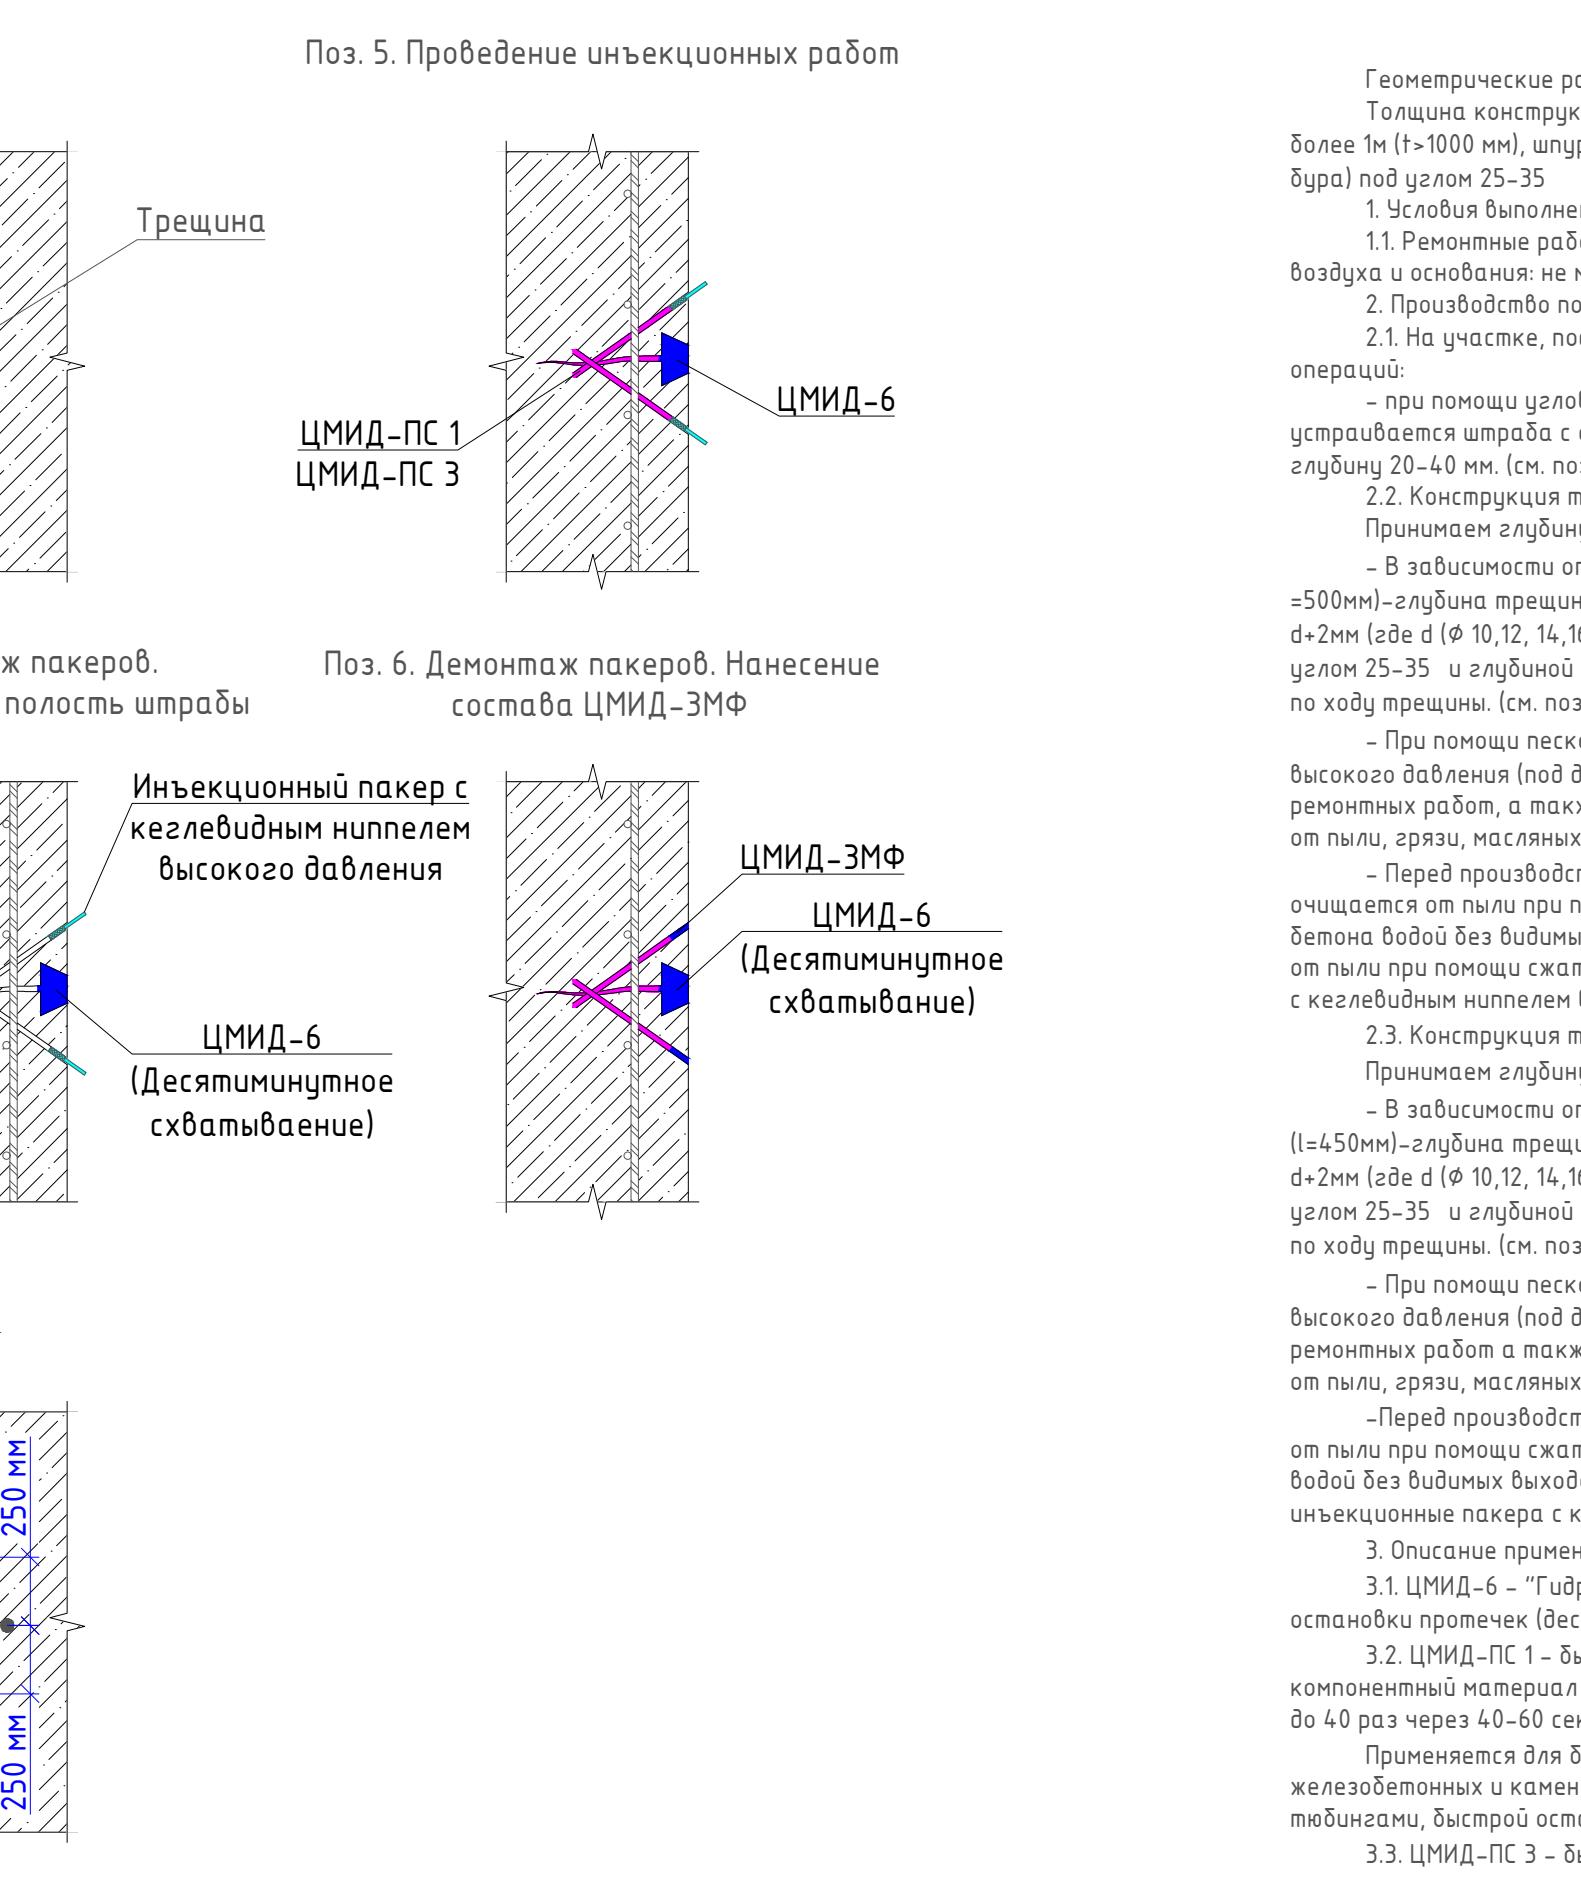


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №33
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ТРЕЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ЦМИД-ПС 1/ЦМИД-ПС 3

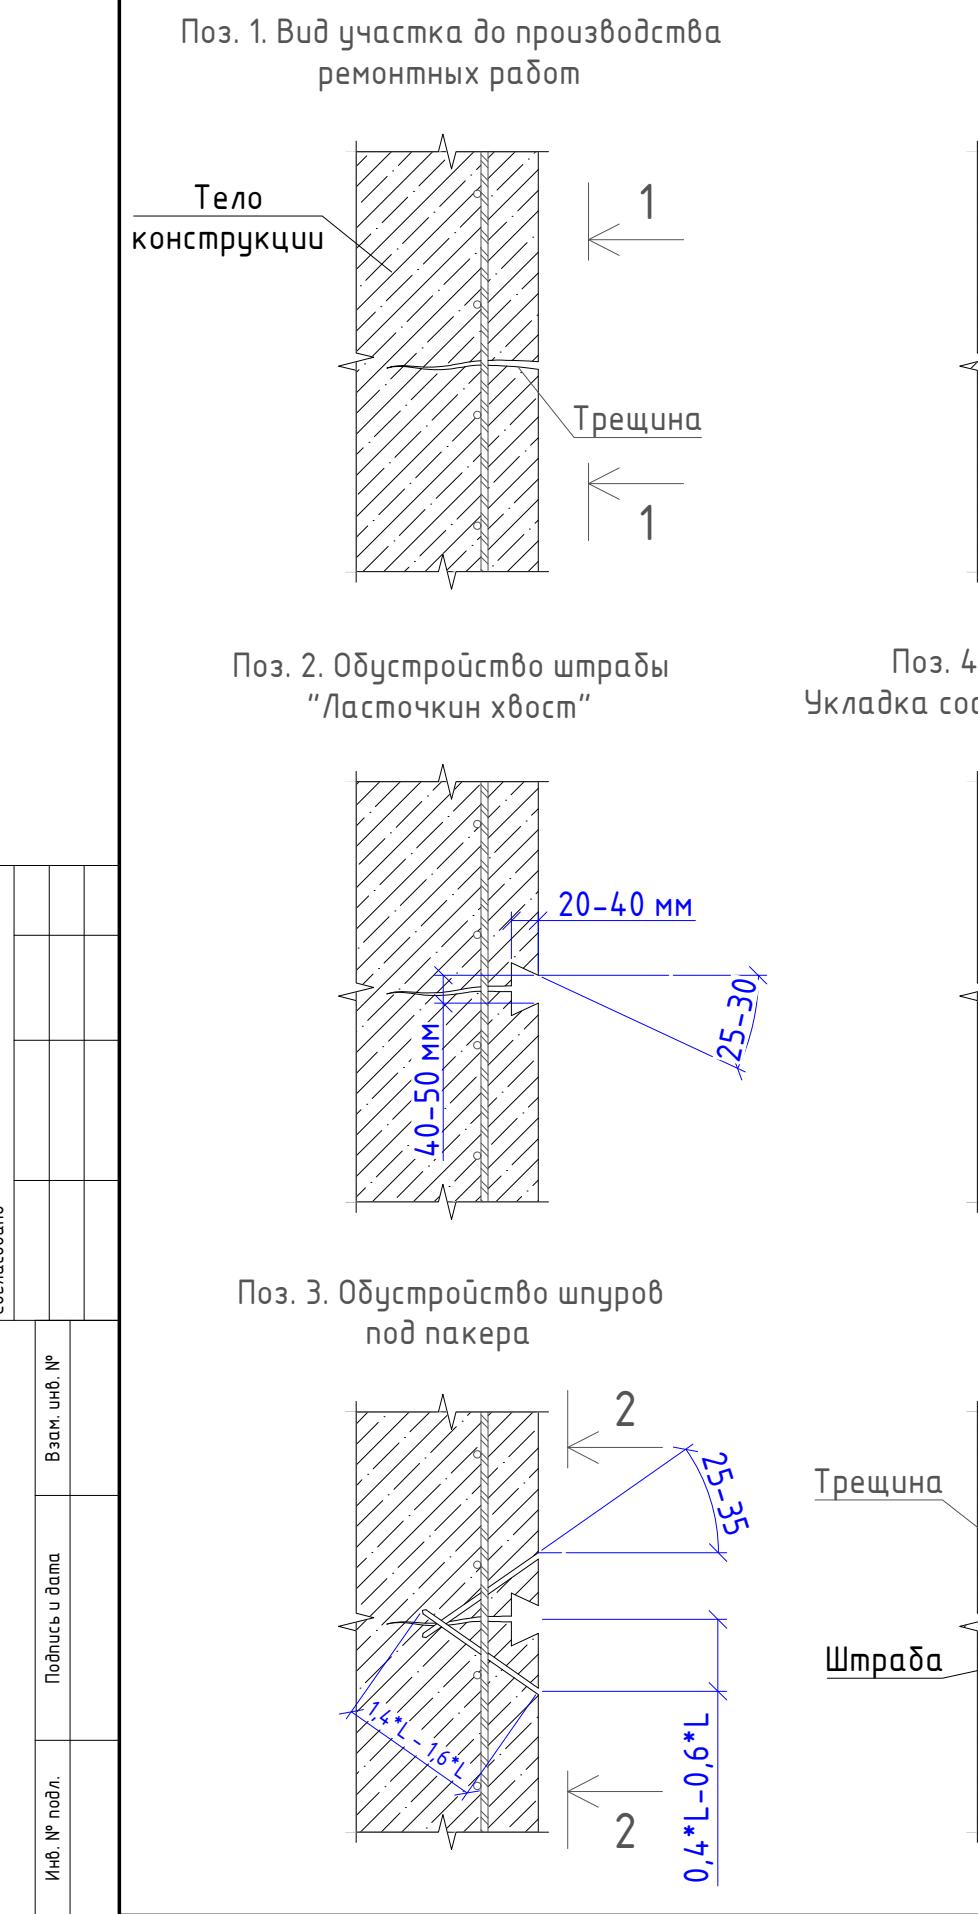

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Геометрические размеры конструкции:
Толщина конструкции, на которой обнаружен дефект в виде влажных трещин более 1м ($l > 1000$ мм), шпуры (скважины) бурятся на глубину 800 мм (обусловлено длиной бура) под углом 25-35°

1. Условия выполнения работ:

1. Ремонтные работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха и основания: не менее +5 С.
2. Выполнение подготовительных работ
- 2.1. На участке, подлежащем ремонту (см. поз. 1) выполняется ряд следующих операций:
 - при помощи угловой шлифовальной машины и перфоратора вдоль трещины устраивается штаба с обратным уклоном "ласточкин хвост" под углом 10-15° на глубину 20-40 мм. (см. поз. 2);
 - конструкция толщиной более $T > 1000$ мм принимаем глубину трещины 500 мм.
 - В зависимости от глубины трещины 0,4*l-0,6*l (200-300 мм) (где $l = 500$ мм)-глубина трещины, или раскрытие холодного шва) бурятся шпуры диаметром $d+2$ мм (где d ($\phi 10,12,14,16$ мм)-диаметр применяемого инъекционного пакера) под углом 25-35° и глубиной $(1,4*l-1,6*l=700-800)$ мм и шагом 250 мм в шахматном порядке по ходу трещины. (см. поз.3).

- При помощи пескоструйного (гидроструйного) аппарата или аппарата высокого давления (под действием воздуха) из штабы, подготовленной к проведению ремонтных работ, а также поверхность конструкции на 180 мм от трещины очищается от пыли, грязи, масляных пятен, частиц разрушенного бетона и т.д.

- Перед производством ремонтных работ ремонтируемая поверхность, очищается от пыли при помощи сжатого воздуха и увлажняется до полного насыщения бетона водой без видимых выходов и остатков воды на поверхности. Шпуры очищаются от пыли при помощи сжатого воздуха. В шпуры устанавливаются инъекционные пакеры с кеглевидным ниппелем высокого давления d .

- При помощи пескоструйного (гидроструйного) аппарата или аппарата высокого давления (под действием воздуха) из штабы подготовленной к проведению ремонтных работ а также поверхность конструкции на 180 мм от трещины очищается от пыли, грязи, масляных пятен, частиц разрушенного бетона и т.д.

- Перед производством ремонтных работ ремонтируемая поверхность очищается от пыли при помощи сжатого воздуха и увлажняется до полного насыщения бетона водой без видимых выходов и остатков воды на поверхности. В шпуры устанавливаются инъекционные пакеры с кеглевидным ниппелем высокого давления d ($\phi 10,12,14,16$ мм).

3. Описание применяемых материалов

3.1. ЦМИД-6 - "Гидропломба" состав мгновенного схватывания для аварийной остановки промечек (десятиминутное схватывание).

3.2. ЦМИД-ПС 1 - быстрореагирующий вспенивающийся тугопластичный 2-х компонентный материал на основе полиуретановой смолы, увеличивающийся в объеме до 40 раз через 40-60 секунд после взаимодействия с водой.

3.3. ЦМИД-ПС 3 - быстрореагирующий тугопластичный 2-х компонентный

материал на основе полиуретановой смолы, увеличивающийся в объеме до 15 раз через 20-40 секунд после взаимодействия с водой.

3.4. ЦМИД-ЗМФ (ЦМИД-3) - Композиция для приготовления ремонтных растворов требуемой подвижности с высокой адгезией к старому основанию и высокими эксплуатационными свойствами. Материал предназначен для нанесения ручным или машинным способом. - "мокрым торкретированием"

4. Приготовление применяемых материалов:

4.1. Состав ЦМИД-6 замешивается небольшими порциями до 1кг сухой смеси. Перемешивание производится в небольшой емкости сначала мастерком до получения пластилинообразной субстанции. Затем бруцкую состав размазывается и формируется гидропломба в виде усеченного конуса, до момента схватывания состава. На ощупь чувствуется значительный разогрев раствора. Жизнеспособность смеси до 10 минут. Инструмент и оборудование очищают водой сразу после окончания работ.

4.2. ЦМИД-ПС 1 состоит из двух компонентов:

- компонент А - жидкость темно-коричневого цвета (основа).
- компонент Б - жидкость темно-коричневого цвета (отвердитель).

Смешение компонентов производится в открытом непривязывающей (металлическая, пластиковая и т.п.) емкости в соотношении 1:1 (по объему). Сначала в емкость влиивается компонент А, затем в него добавляется компонент Б при постоянном равномерном перемешивании.

После выполнения производства работ очистка инструмента производится составом ЦМИД-С0.

Этап 3. Зачеканка шпуров.

После проведения инъекционных работ выполняется зачеканка полости шпуров материалом ЦМИД-ЗМФ.

Нанесение ремонтного состава ЦМИД-ЗМФ осуществляется вручную (шпатулатурным инструментом) (см. поз. 6).

6. Уход

Не требует специального ухода. При работе руководствоваться общими правилами производства работ с материалами на цементной основе.

Таблица 1

№п/п	Наименование материала	Расход	
1	ЦМИД-6 (10-ти минутное схватывание)	1,6кг/дм ³	
2	ЦМИД-ПС 1/ЦМИД-ПС 3	-	
3	ЦМИД-ЗМФ	19,0кг/м ² при толщине слоя 10мм	
4	ЦМИД-ПС С0	-	

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ					
АЛЬБОМ					
Изм.	Код документа	Н.док.	Порядок	Дата	
Разработчик	А.В.				
Выполнил	Шевченко П.А.				
Проверил	Костюрук А.Н.				
Технологическая карта №33 Технология производства работ по герметизации фильтрующих трещин с применением материалов ЦМИД-ПС 1/ЦМИД-ПС 3					Стадия
АТР					Лист
33					Листов
50					
Этапы производства работ					Формат А3
ЗАО «НП ЦМИД»					С

Копиробот

Формат А3